

Zpráva o ochraně před bleskem LPS
Revize byla provedena v souladu s ČSN 341390



vykonané dne.....22.02.2021.....závod... Muzeum a galerie.....

Revizní technik.....Bartoš František.....Břeclav, Dukelských Hrdinů
.....13954/5/19/R-EZ-E2A.....

Stav od poslední revize.....nezměnil.....zhoršil-zlepšil

Měření zemních odporů provedeno přístroji.....KEW 4200 v.č.8020357.....

Celkový posudek:

Ochrana před bleskem zaručuje bezpečné užívání.

Lhůta odstranění závad:.....do 22.04.2021.....

Tato zpráva o revizi má.....3.....strany

Počet příloh:.....počet vyhotovení 3x

Rozdělovník: 2x uživatel
1x rev.technik


.....
podpis provozovatele


.....
podpis revizního technika



Počasí v posledních třech dnech.....jasno +2 stupně.....

Okolní půda.....navážka, hlinité plochy.....

Poř. číslo	Druh objektu	Počet	svodů 4	Zemnič	
			jímačů 1	číslo	odpor
1	Technický popis druh budovy: zděná typ střechy: plochá krytina střechy: plech Fezn a lepenka Soustava: mřížová Použité materiály na svody: a) vedení nad zemí: drát Fezn 8mm b) vedení v zemi: drát Fezn 8mm větší kovové hmoty: jsou spojeny s jímací soustavou		1	0,33	
			2	44,08!!	
			3	8,32	
			4	2,60	
2	Vyhodnocení zemních odporů Všechny naměřené hodnoty zemních odporů nevyhovují ČSN 341390:				
3	Upozornění provozovateli a) Další revize ochrany před bleskem musí být provedena za 5 let. Za provedení revize odpovídá provozovatel, ČSN 331500 tab.1 b) Projektová dokumentace je nedílnou součástí této revizní zprávy				

Zjištěné závady:

1. Svod č. 2 má nevyhovující hodnotu uzemnění $44,08\Omega$, maximální povolená hodnota uzemnění je 15Ω . Nutno opravit.

22.4. ZÁVADY ODSTRANĚNY: *Deo Inu*
SVOD Č. 2 ... $10,2\Omega$

LUBOŠ DAVCIN
práce ve výškách
Sladová 2, 690 02 Brno
IČO: 47385234